



Hendlex

CERAMIC COAT FS60

FI Käyttöohje tuotteelle Hendlex FS60
Levitysohje

- 1. Pinnan valmistelu.** Pese huolella kaikki lika pois autosta. Tee myös raudan- ja pienpoisto. Jos auto on vahattu, suosittelemme vahan poistoon *HENDLEX Wax Removeria*. Se poistaa tehokkaasti ja helposti vanhan vahan. Pintaan ei saa jäädä vaha- eikä pesuainejäämiä esim. shampooa tai liuotinta. On suositeltavaa kiillottaa auto, jotta saat paremman lopputuloksen ja tuote kestää pitempään. Pinnan pitää olla täysin kuiva ennen aloittamista. Ole huolellinen ettei vettä ole jäänyt mihinkään rakoon. Esim. peilit ja listat keräävät paljon vettä. Paineilmalla saa helposti poistettua vaikeistakin paikoista veden. On suositeltavaa käyttää ennen pinnoitteen levittämistä *HENDLEX Paint Prepare* ainetta, jolla poistat irtopölyn ja rasvajäämät pinnasta.
- 2. Pinnoitteen levittäminen.** Älä levitä suorassa auringonvalossa. Lämpötila vähintään +5C ja maksimi +25C. Käytä pakkauksessa tulevia nitrilikäsineitä suojaamaan kätesi. Pidä levitintä kovasta osasta kiinni ja kiinnitä mukana tullut kangaspala. Avaa pullo ja kostuta kangaspalaa muutamilla tipoilla. Levitä pieni alue kerrallaan (max 80cm x 80cm) suositus on että aloitat pienemmästä alueesta. Ole huolellinen, ettei jää kohtaa, johon ei ainetta ole levitetty. Levitä ensin pystysuunnassa ja sen jälkeen sama alue vaakasuunnassa, silloin koko alue on varmasti tehty. **Pinta tulee kiillottaa 60 sekunnin kuluessa levityksen aloituksesta.** Jos lämpötila on korkea ja ilma on kuiva, kiillota pinta nopeammin. Käytä kahta liinaa, ensimmäisellä peruspyyhintä ja toisella "kuivalla" liinalla kiillotat paremmin. Näin saat parhaimman lopputuloksen. Tee intervaleissa, 20sek levitys, 15sek kuivuminen, 25sek pyyhintä. Ole **rauhallinen** ja **huolellinen** pyyhinnässä. Pyyhi kuivaliinalla aina isompi alue kuin mitä levitit, jotta varmistat että yli mennyt aine pyyhittään myös. Mitä rauhallisemmin teet etkä ahnehti levitysmäärää, sitä vähemmän on pyyhintä virheitä.

Jos ilman lämpötila on korkea (+20c), niin levitä pienempi alue kerrallaan. Tuote kuivuu nopeammin lämpimässä ja kuivassa tilassa. Suosittelemme tekemään ensin aina pieni alue kerrallaan. Jos pinta joutuu kosketukseen veden kanssa, niin kuivaa kohta kunnolla, tarvittaessa poista aine pinnalta *HENDLEX Nano Scrubilla* tai kiillotustahnalla, putsaa Hendlex Paint Preparella ja levitä aine uudelleen. Kun kohde on kokonaan käsitelty, niin kiillota liinalla vielä kerran kaikki uudelleen. Jos löytyy kohtia joista kuivunut aine ei lähde liinalla kiillottamalla, niin käytä *HENDLEX Nano Scrubia* tai kiilloitustahnaa ja putsaa sen jälkeen alue *Paint Preparella*. Puhdistettu alue pitää pinnoittaa uudelleen.
- 3. Toinen kerros** levitetään vastaavalla tavalla noin 25-30 minuutin kuluttua ensimmäisestä levityksestä.

www.hendlex.fi

HUOM: Levityksen jälkeen kuivumislämpötila on suositeltu olemaan yli 18c ja noin 24 tuntia. +22c kuivumisaika on 12h. IR-lampuilla voidaan kuivumista nopeuttaa, 2h +20c ja sen jälkeen 1h lamppujen alla. On myös estettävä veden pääsy pinnoitteeseen. Riippuen lämpötilasta pinnoite on kokonaan kuivunut 48-72 tunnin kuluttua. Ensimmäinen pesu voidaan tehdä viikon kuluttua aikaisintaan. Ihoa on suojeltava aineen kosketukselta.

Varmista, että olet riittävän suojattu asentaessa, iho, silmät ja mahdollisesti hengitys. Vastuu on asentajalla omasta suojausten riittävydestä. Varmista riittävä ilmanvaihto. Emme suosittele yli 27 celsius asteen lämpötilassa työskentelyä. Tällöin pinnoite kuivuu todella nopeasti ja virheiden mahdollisuus nousee. Jatkopesuihin Ei suositella vahapohjaisia aineita, koska pinta menee tukkoon. Hiilivetypohjaisilla liuottimilla pinnan avaus tarvittaessa.

HUOM! Käsittelyaika: max 60sek Riippuen lämpötilasta!

Maahantuoja:
HENDLEX FINLAND
Tölkkimäentie 11
13130 Hämeenlinna

puh. 050 340 4129

www.hendlex.fi